

ПАСПОРТ СЕРВИСНОГО КОМПРЕССОРА №14.008 от 03.04.14

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: BITZER
МОДЕЛЬ: CSH6561-60-40P
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: 1072302437
НАРАБОТКА, час: 3000



КОМПЛЕКТАЦИЯ: Отсутствуют вентили нагнетания и всасывания, отсутствуют катушки соленоидов регулировки производительности, отсутствует клемная коробка с тепловой защитой, отсутствует ТЭН картера, отсутствует масло.

МАСЛО: _____

ПРИЧИНА ПЕРЕДАЧИ В СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ: Работал в составе ВТХУ-342 (140-07) до выхода из строя по причине недостатка смазки (заказчику с доп. скидкой передан новый компрессор, а этот остался в ООО «ПХС»).
Имевшиеся повреждения: подшипники, задиры на валах и цилиндрах, задиры на нагнетательном фланце и крышках подшипников.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: Удовлетворительное. Заменены подшипники и масляный фильтр, отшлифованы нагнетательный фланец, торцы валов и крышки подшипников.

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ: Стоимость нового компрессора “-” стоимость отсутствующих компонентов “-” 40% (доп. скидка).

ПРИМЕЧАНИЯ: На смотровом глазке наблюдается небольшой скол, после переборки компрессор не перекрашивался.

ФОТО КОМПРЕССОРА CSH6561-60-40P (сер.№ 1072302437)



ФОТО КОМПРЕССОРА CSH6561-60-40P (сер.№ 1072302437)

Имевшиеся повреждения:

